


Tutorial para atualização de firmware WEB da OLT OT-8832-GO


Faça a instalação de um servidor TFTP e insira o Firmware no programa (no exemplo, foi utilizado o programa **WinAgents TFTP Server**):




Após a instalação, abra o programa “**TFTP Server Manager**” e clique em OK.


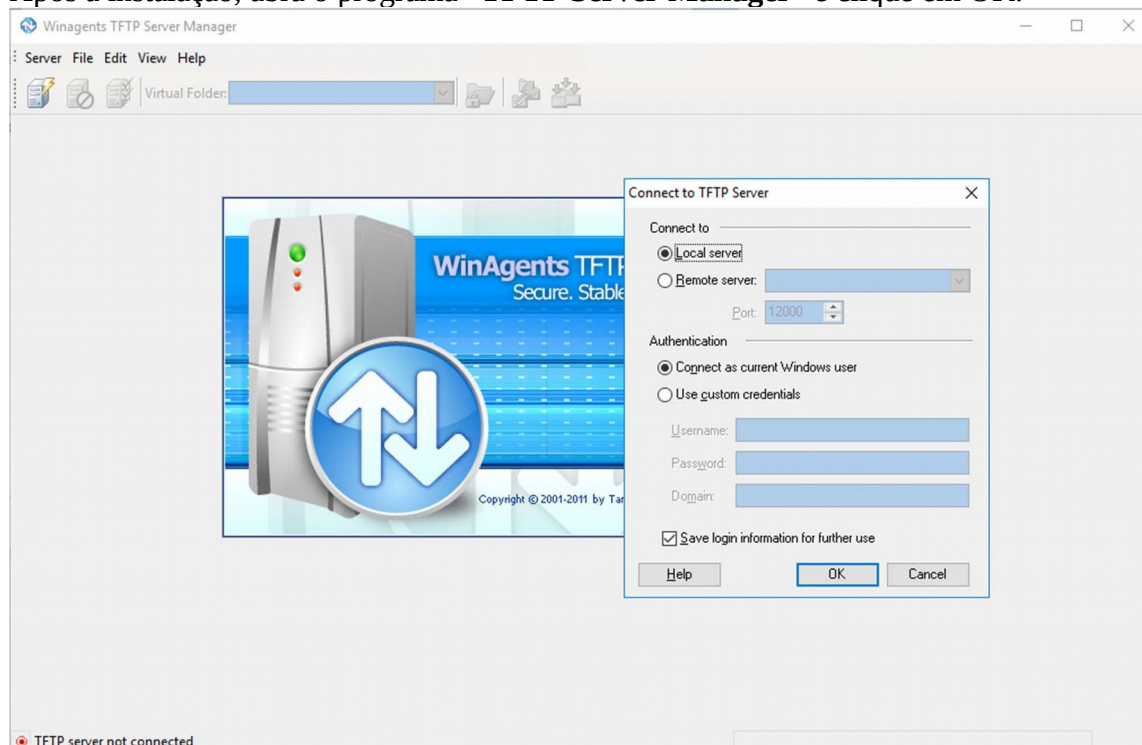


OBS: Na primeira vez em que for aberto, o programa indagará se deseja iniciar o serviço. Clique em “Sim”.

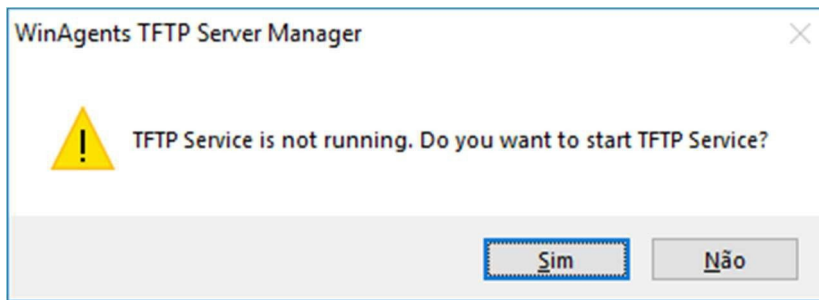


Agora, insira o arquivo do firmware no servidor TFTP. No exemplo utilizaremos o caminho default do programa:

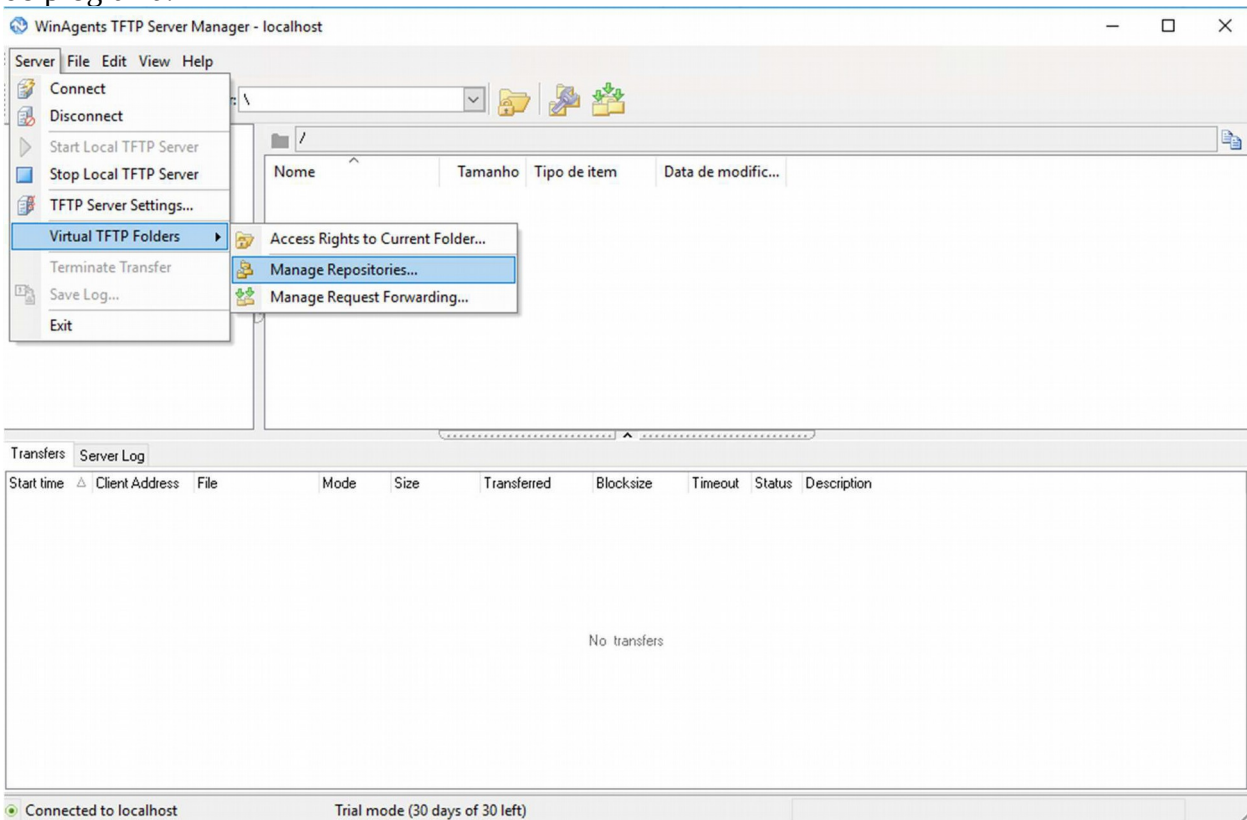


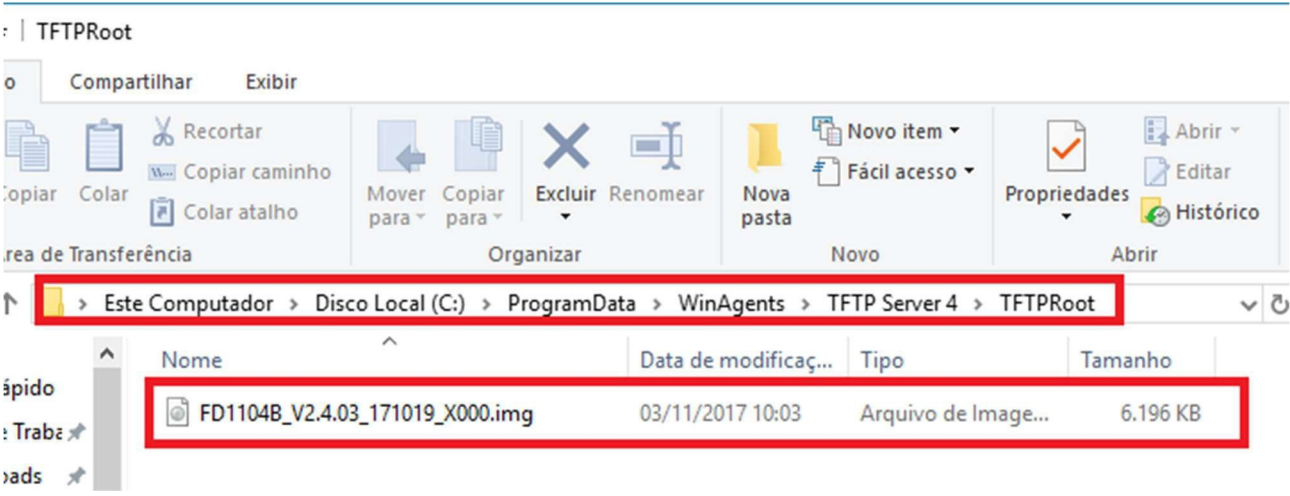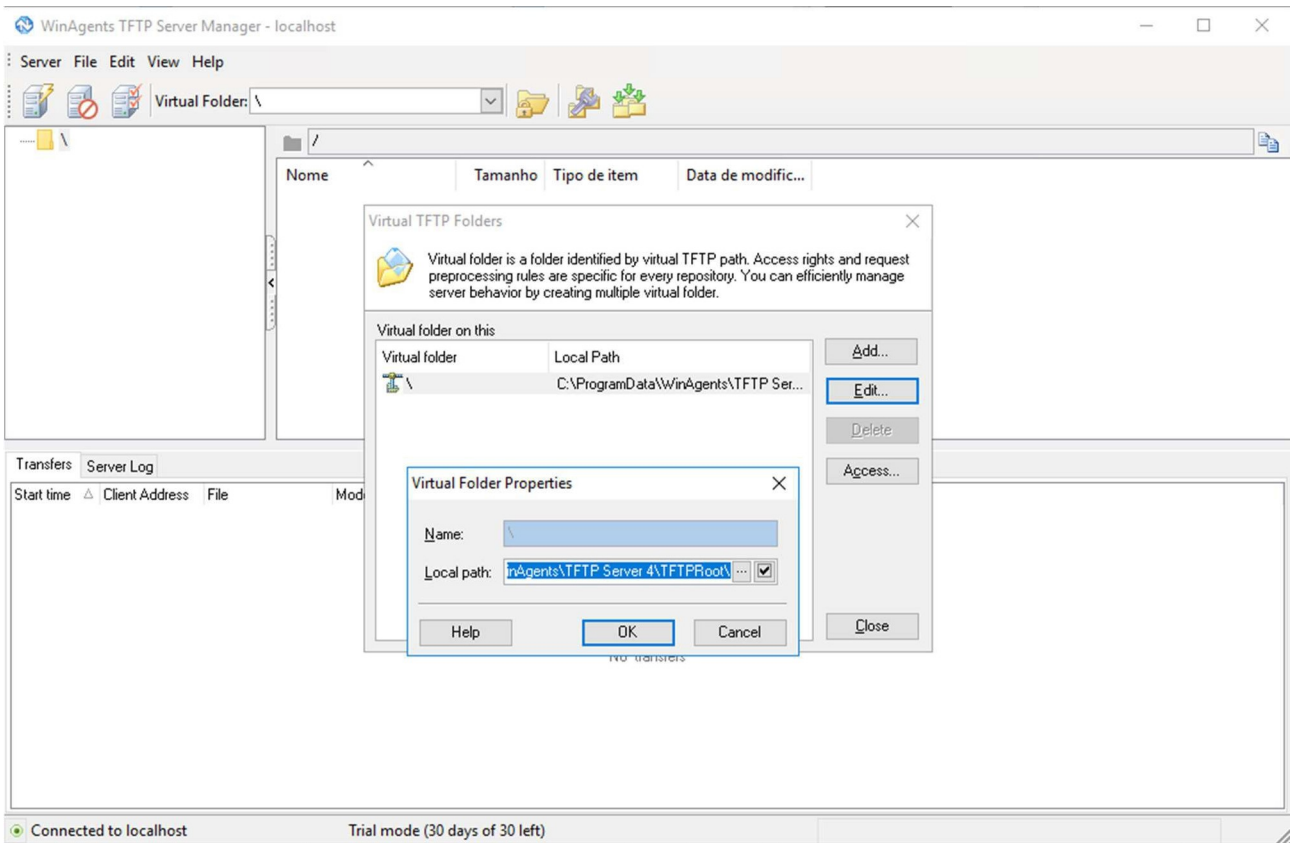

Note que automaticamente o arquivo aparecerá no servidor TFTP:

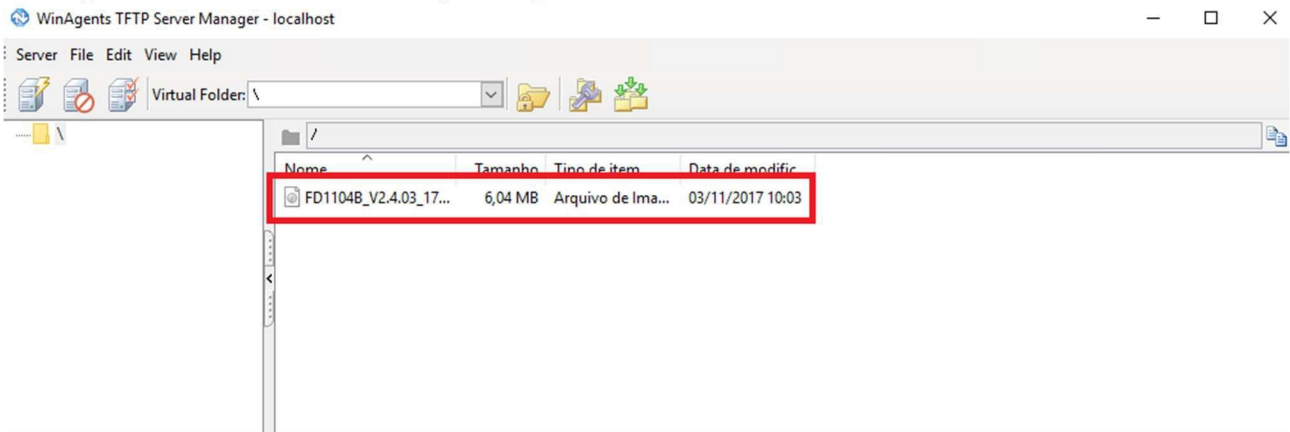

Seguindo o padrão de configuração (Ip da OLT: 192.168.1.100), atribua o IP da sua placa de rede para 192.168.1.101:

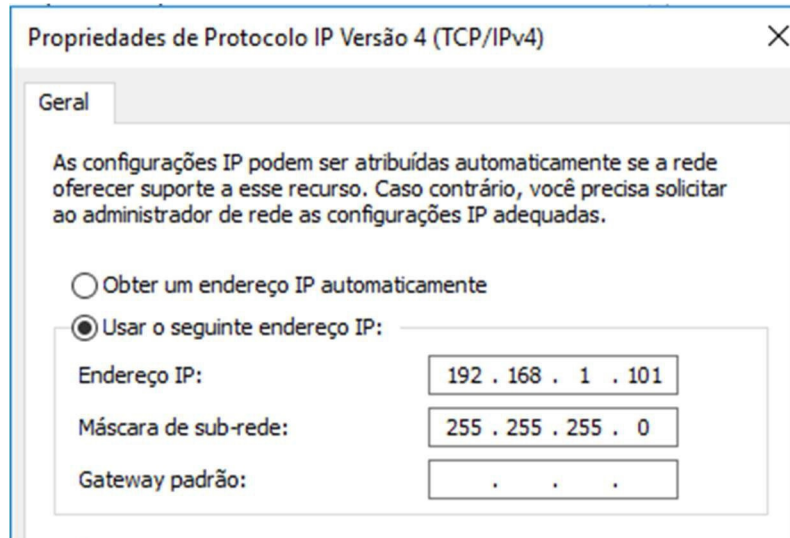

Os comandos para atualização da OLT serão feitos por CLI. Acesse a OLT via Telnet (Usuário e senha padrão são **Login: admin Senha: admin ou 1234**). Após o acesso, o comando a ser digitado é “**system update web-server <firmware> tftp-server <ip>**”:

TFTPCommand

Syntax

epon# system update web-server <firmware> tftp-server <ip>

Funções do comando

Descrição: Faz o download e atualiza o firmware da OLT via TFTP

<firmware> Nome do arquivo do Firmware

Exemplo: *8832go_V2.3.01_161205_X000.img*

<ip> Endereço de IP do Servidor TFTP

O comando, seguindo nosso exemplo, ficaria:

```
epon# system update web-server 8832go_WEB_V1.2.0_X000_180517_1326.img tftp-server 192.168.1.101
```

Segue abaixo a resposta da OLT após o comando:

```
epon# system update web-server 8832go_WEB_V1.0.0_170421_1831.img tftp-server 192.168.1.101
Transferring the web server file, please wait...
Upgrading Web Server ...
Restarting Web Server ...
OK!
epon#
```

Feito isso, sua OLT foi atualizada para a versão mais recente de firmware disponível.

OBSERVAÇÕES

- A Overtek não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido nos equipamentos pela execução deste tutorial.
- A OLT deve estar ligada em uma fonte ininterrupta de energia (nobreak) durante a execução do comando. A falta ou pico de energia durante o envio do firmware/envio do comando pode danificar seu equipamento permanentemente